## 中华人民共和国国家标准

# 传感器图用图形符号

GB/T 14479—93

#### Graphical symbols for transducers diagrams

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了传感器的图用图形符号和表示规则。本标准适用于传感器电气测量、控制系统图设计及有关技术文件。

## 2 引用标准

GB 3102 量和单位

GB 4728 电气图用图形符号

GB 7093 图形符号表示规则

GB 7665 传感器通用术语

GB 7666 传感器命名方法及代号

#### 3 术语

## 3.1 符号要素 symbol element

一种具有确定意义的简单图形,且必须同其他图形组合以构成一个设备或概念的完整符号。例如敏感元件和转换元件符号要素组成传感器的符号。符号要素组合用时,其布置可以同符号表示的设备的实际结构不一致。

## 3.2 一般符号 general symbol

用以表示某类产品和此类产品特征的一种通常很简单的符号。

## 3.3 限定符号 qualifying symbol

用以提供附加信息的一种加在其他符号上的符号。限定符号通常不能单独使用,一般符号有时也可用作限定符号。

#### 4 传感器一般符号

传感器一般符号由符号要素正方形和等三角形构成。如图1所示:

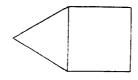


图 1


图中:正方形轮廓符号表示转换元件;三角形轮廓符号表示敏感元件。注:填入或加上适当的限定符号或代号于轮廓符号内,用以表示传感器的功能。

## 5 传感器图形符号的组合

#### 5.1 组图原则


传感器图形符号组图应做到:

- a. 尽可能简单、形象和易于辨认;
- **b.** 除特殊规定外,图形符号应尽可能给出传感器的基本特征。
- 注:传感器的基本特征又称传感器二要素,即被测(物理)量和转换原理。
- **5.2** 传感器一般符号的正方形内应写进表示转换原理的限定符号,三角形内应写进表示被测量的限定符号,如图 2 所示:

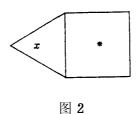

注: # 表示应写进的被测量符号。

- \*表示应写进的转换原理。
- 5.3 在无须强调具体的转换原理时,传感器图形符号的组合也可以简化形式。如图 3 所示:

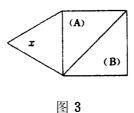

注:① 对角线(即斜线分隔符号)表示内在能量转换功能。


- ② (A)、(B)分别表示输入、输出信号。
- **5.4** 传感器图形符号的各组成部分的尺寸、位置应彼此协调,比例适宜。根据设计图样的布局需要,图形符号可以放大或缩小,但各组成部分的比例不变。


#### 6 传感器图形符号表示规则

- 6.1 限定符号的选定
- 6.1.1 被测量符号应根据 GB 3102 的规定选择。
- 6.1.2 转换原理图形符号应根据 GB 4728 的规定选择。
- 6.2 图形符号的绘制
- **6.2.1** 表示被测量的符号应写进三角形顶部,并用斜体字母书写;转换原理的符号应写进正方形中心部位。例如:

电容式压力传感器

压电式加速度传感器

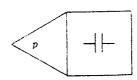

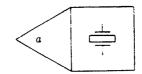

6.2.2 传感器的电气引线,应根据接线图设计需要,从正方形三个边线垂直引出。如图5所示:

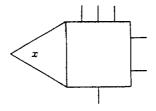


图 5

**6.2.3** 如果电气引线需要接地,应按 GB 4728.2 的 3.15 条规定绘制。如图 6 所示:

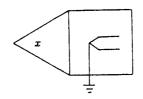


图 6

**6.2.4** 如果电气引线需要接机壳或接底板时,应按 GB 4728.2 的 3.15 条规定绘制。如图 7 所示:

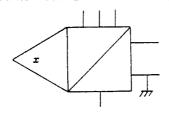


图 7

- 6.2.5 传感器图形符号在计算机辅助设计系统中的应用,可按 GB 4728.1 的有关规定绘制。
- **6.2.6** 本标准规定的图形符号在系统图中的方位不是强制的。在不改变含义的前题下,可根据设计图样的布局做旋转或成镜象放置,但字符指示方向不得倒置。
- 6.3 特殊传感器图形符号的绘制
- **6.3.1** 对于采用新形或特殊转换原理或检测技术的传感器的图形符号,可根据 **5.1、5.2** 条的规定,自行绘制,但应经主管部门认可。
- **6.3.2** 对于某些难以用图形符号简单、形象表达的转换原理,也可用文字符号表示。例如离子选择电极式钠离子传感器。如图 8 所示:

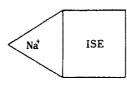


图 8

## 7 常用传感器图形符号示例

常用传感器图形符号见表1。

表 1		
序 号	图形符号	名 称
001	p	压力传感器
002	pd	差压传感器 表压 <b>(</b> 传感器 <b>)</b> 用 <b>9</b> 8 表示
003	$p_{\epsilon}$	压阻式压力传感器
004	p E	应变计式压力传感器
005	p	电位器式压力传感器
006	p	伺服式压力传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名 称
007	p	压电式压力传感器
800	p	电阻式压力传感器
009	p	电容式压力传感器
010	p {	电感式压力传感器
011	p	磁阻式压力传感器
012	p	霍尔式压力传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名 称
013	p	谐振式压力传感器
014	p 3E	(差动)变压器 式压力传感器
015	p	光纤式压力传感器
016	F	力传感器
017	F	应变计式力传感器
018	F	电磁式力传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名 称
019	F	磁致伸缩式力传感器
020	M	力矩传感器
021	M c	应变计式力矩传感器
022	w	重量(称重)传感器
023	W	应变计式重量 (称重)传感器
024	w w	角速度传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名 称
025	w	电磁式角速度传感器
026	n O E	光电式转速传感器
027	a ————————————————————————————————————	电容式加速度传感器
028	q	涡轮式流量传感器
029	q	转子流量传感器
030	q	浮子流量传感器

续表 1		
序号	图形符号	名 称
031	q	激光流量传感器
032	d 3{	差动变压器式位移传感器
033		电阻式物位传感器
034	8	超声波式厚度传感器
035		压电式密度传感器
036		热电式温度传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名 称
037	T	单结温度传感器
038	T	双金属温度传感器
039	E	光伏式照度传感器
040	Н ————	光纤磁场强度传感器
041		声强传感器
042	P <sub>ac</sub>	电容式声强传感器

续表 1		
序 号	图形符号	名称
043	p	声表面波传感器

注:表1只给出具有代表性的传感器图用图形符号,其他类型的传感器,其图用图形符号可以此类推。

## 附加说明:

本标准由中华人民共和国机械电子工业部提出。

本标准由沈阳仪器仪表工艺研究所归口。

本标准由沈阳仪器仪表工艺研究所、航空航天部 708 所、上海工业自动化仪表研究所、中国计量科学院、机电部 49 所、邮电部设计院、南京仪表元器件研究所、华东电子仪器厂、上海交通大学等负责起草。

本标准主要起草人徐清发。